

# DC-2000C 系列超声波测厚仪

## 使 用 手 册



北京市德光电子公司

地址:北京市海淀区西北旺百旺茉莉园 38 号楼 108 邮编: 100094

电话: (010) 51659992 传真: (010) 62314006

网址: <http://www.dgc-ndt.com.cn>

电邮: [instrument@dgc-ndt.com.cn](mailto:instrument@dgc-ndt.com.cn)

# 目 录

一、概述 .....	1
二、技术参数 .....	1
三、测量原理 .....	2
四、各部件名称 .....	2
五、测量前的准备 .....	4
【5.1】标准配置 .....	4
【5.2】探头的选择 .....	4
【5.3】被测体表面的处理技术 .....	5
六、仪器的功能应用 .....	5
【6.1】仪器开机 .....	5
【6.2】仪器背光 .....	6
【6.3】仪器校准 .....	6
【6.4】仪器使用 .....	7
【6.4.1】测量 .....	7
【6.4.2】声速设置 .....	8
【6.4.3】精度和制式 .....	10
【6.4.4】探头校准 .....	11
【6.4.5】存储（不适用 DC2000C） .....	11
【6.5】数据输出（不适用 DC2000C） .....	12
【6.6】功能 .....	13
七、测量应用技术 .....	15
【7.1】测量方法 .....	15
【7.2】管壁测量法 .....	15
八、维护及注意事项 .....	15
【8.1】电源检查 .....	15
【8.2】注意事项 .....	15
九、保修 .....	16
附件：常用材料声速表 .....	17



## 一、概述

DC-2000C 系列智能型超声波测厚仪，采用微处理器技术，利用超声波测量原理，可以对金属及其他多种材料的厚度、声速进行测量。

本系列仪器具有自动零点校准，自动识别探头等高智能化功能，可以最大限度的消除由于人为误操作造成的测量误差。

本系仪器列包含 DC2000C, DC2010C, DC2020C 和 DC2030C 四个型号。

DC2000C 通用型。

DC2010C 通用型,可存储 3000 组测量值。

DC2020C 通用型,可存储 5000 组测量值。

DC2030C 铸铁专用型，可存储 2000 组测量值

在仪器使用前，请详尽阅读本使用手册，以便了解仪器的功能，掌握仪器的使用方法。

## 二、技术参数

**显示器：**128X64 LCD 点阵液晶显示（带 LED 背光）

**显示位数：**四位

**测量范围：**0.65mm~400.0mm

**示值精度：**±0.01mm 或 ±0.1mm

**测量精度：**显示精度为 0.1 时：

0.7mm ~ 99.9mm      ±0.1mm

100.0mm ~ 400.0mm    ≤0.3%Hmm

显示精度为 0.01 时：

0.65mm ~ 9.99mm      ±0.04mm

10.0mm ~ 99.99mm    ±(0.1%+0.04)mm

100.0mm ~ 400.0mm    ≤0.3%Hmm

注：H 为测量的厚度值

**声速范围：**1000~9999m/s

测量速度：普通测量 2 次/秒 高速测量 10 次/秒

自动关机：1 分钟、3 分钟、5 分钟可选

电 源：二节七号 (AAA) 电池，可连续工作不小于 48 小时。

使用环境：使用温度：-20℃~50℃ 存储温度：-20℃~50℃

外形尺寸：116mm (L) ×64mm (W) ×27mm (H)

重 量：220g (含电池)

### 三、测量原理

由探头将超声波脉冲透过耦合剂到达被测体，一部分被物体表面反射，探头接收由被测体地面反射的回波，精确测量超声波的往返时间，并计算出厚度，再用数字显示出来。


### 四、各部件名称

#### 【4.1】仪器整机



- ① 液晶显示
- ② 探头插座、识别插针
- ③ 仪器标牌（背面）
- ④ 电池仓（背面）
- ⑤ 校准试块
- ⑥ 键盘

## 【4.2】显示部分

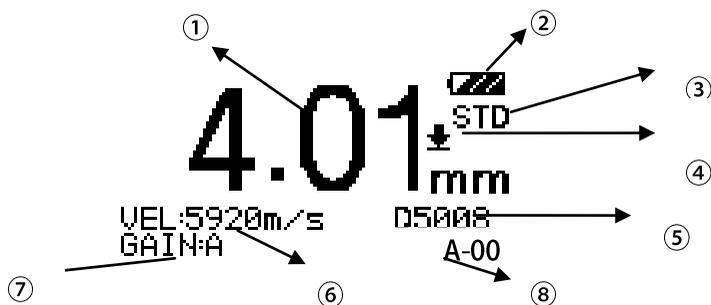

- ① 测量值
- ②  电池电量满  低电压显示
- ③ 测量模式
- ④  测量符号
- ⑤ 探头型号显示
- ⑥ 声速显示
- ⑦ 仪器增益
- ⑧ 当前存储位置

### 【4.3】键盘部分

- ①  电源开关键，返回测量界面键
- ②  仪器菜单键
- ③  仪器背光键（测量界面下），向上键
- ④  零点校准键（测量界面下），向下键
- ⑤  存储键，向左键（菜单界面下）（DC2000C 不适用）
- ⑥  阅读键，向右键（菜单界面下）（DC2000C 不适用）

## 五、测量前的准备

### 【5.1】标准配置

新购仪器请参照如下标准配置查对仪器及附件，如有缺失或仪器损坏，请勿使用，并尽快与厂家联系。

主机	一台
探头 D5008 或 D2012	一只
耦合剂	一瓶
仪器箱	一只
使用手册	一份
保修卡	一份
七号电池	二节

### 【5.2】探头的选择

根据被测体的厚度及形状来选择探头，

D5008 型探头：(5.0MHz) 通用型探头。如：测量表面为平面或者较大弧度，另外被测体的厚度超过 50mm。

D5113 型探头：(5.0MHz) 用于温度小于 350℃ 的材料的测量。必须配合高温耦合剂使用。

D7006 型探头：(7.5MHz) 用于薄壁及小弧面的测量。

D7004 型探头：(10.0MHz) 用于超小弧面的测量。

D2012 型探头：(2.0MHz) 用于铸铁等粗晶材质的测量。

各探头技术参数如下表：

型号	频率	测量范围	温度
D5008	5.0MHz	0.8mm~300mm	<60℃
D5113	5.0MHz	3.0mm~200mm	≤350℃
D7006	7.5MHz	0.65mm~50mm	<60℃
D7004	10.0MHz	0.65mm~20mm	<60℃
D2012	2.0MHz	2.0mm~400mm	<60℃

### 【5.3】被测体表面的处理技术

若被测体表面很粗糙或锈蚀严重，请用以下方法处理：

- 1、利用除锈剂、钢丝刷或砂纸处理被测体表面；
- 2、在被测体表面使用耦合剂；
- 3、在同一点附近多次测量。

## 六、仪器的功能应用

### 【6.1】仪器开机

插入探头后，按  键仪器开机，显示内容：仪器编号、软件版本号，然后进入测量界面。

注：如开机时没有插入探头，屏幕上会提示“请插入探头”，此时只需插入探头即可自动进入测量状态。

本机开机自动校准，无需进行手动校准。请使用原厂探头，若使用其他探头，仪器无法正常工作，并显示“错误”。

仪器进入测量状态后显示：0.0mm 或 0.00mm (0.00in 或 0.000in 依用户设置而定)、声速值、选定的探头、当前测量模式等多种信息。

## 【6.2】仪器背光

在测量状态下，按  键可以打开或关闭仪器的背光。

注：使用背光会较大地提高仪器的功耗，请注意仪器电池的电量指示。

## 【6.3】仪器校准

本机开机即可自动校准。但仪器在使用的过程中，由于多种原因会出现测量偏差的问题，本章介绍引起随机偏差、系统偏差及计算偏差的三种原因及解决办法：

**1. 随机偏差：**由于使用不同的探头、探头的磨损以及环境温度对探头的影响，均会构成测量偏差，此类偏差可以使用仪器提供的“自动校准”功能。方法如下：

①将探头擦拭干净，不要残留耦合剂，探头置于空气中，

②按  键，自动校零后，进入测量状态。

注：校准时，一定要保持探头表面的清洁。若有耦合剂或其他污物则会影响校准时的精度。在测量环境的温度变化较大时，建议经常使用此功能，以确保测量准确。

**2. 系统偏差：**当更换新探头或由于其他原因引起测量偏差，而且使用“自动校准”功能也无法消除此偏差时（确信此偏差不是由于声速值的偏差而引起的），使用“二次校准”功能可以将此偏差加以消除。使用的方法详见 6.4.2

**3. 计算偏差：**由于材料的多样性，同一种材料不同含量、不同工艺，从而导致了声速值的变化，而此变化最终引起测量出现偏差。若所引起的偏差不足以影响到测量的准确性。则可以忽略；若偏差影响到测量的准确性，则必须得到材料的准确声速值，此时就可以仪器提供的使用“声速测量”功能。使用方法详见 6.4.3.2

在更换探头后或者测量出现偏差时，请校准仪器。正确方法如下：

①将探头擦拭干净，不要残留耦合剂；

②按  键，自动校零后，进入测量状态。

注：不论开机后进行自动校准、或者是在有需要的情况下进行手动校准，务必要保持探头的清洁，探头表面应无残留耦合剂。

## 【6.4】仪器使用

按  键进入菜单，按  键， 键，选择内容。

菜单结构图如下；

1. 测量
2. 声速设置
3. 精度和制式
4. 探头校准

按  键可进入所选的内容，按  退出，并进入测量状态。

### 【6.4.1】测量

本系列仪器提供了多种测量模式，用户可依据自己的需求选择不同的测量方式。

①按  键进入菜单；

②按  键及  键选择“测量”项目；

③按  键进入该项目；

④按  键及  键选定所需要内容；

⑤按  键确认所选择的测量方式，保存并返回上一层菜单。

个测量模式的应用，请参考下列说明：

**标准测量：**显示当前测量值，满足常用的检测要求。

**最小值测量：**在一次测量过程中，显示出本次测量点的最小测量值。

满足曲面或需要选择最小值的测量环境。适用于测量管壁厚度。注：对于铸铁和合金材料不建议使用此功能。

1. 测量
2. 声速设置
3. 精度和制式
4. 探头校准

1. 标准测量
2. 最小值测量
3. 差分测量
4. 设限测量
5. 快速测量

**差分测量：**能准确的显示出与用户设定的基础参考值的偏差，并显示正负偏差值。适用于对要求在规定偏差内即为合格产品的检验工作。（不适用于 DC2000C）

**设限测量：**设定上下限，测量厚度超出设定界限时显示和声音报警，比差分测量宽泛。（不适用于 DC2000C）

**快速测量：**以 10 次/秒的测量速度检测工件。一般应用于高温测量或有快速测量要求的测量中。（不适用于 DC2000C）

## 《6.4.2》声速设置

在超声波仪器的测试中，声速的选择和设定有着重要的作用，在不同的材料中声速不同。如果声速的设置发生错误，将会导致测量数据的错误。对于一般精度要求的测试，使用已知材料的理论声速数值就可以满足测量要求。但在较高精度的测试中，声速数值将对测量数据的准确度产生较大的影响。为此在参考理论声速数值的基础上，一定要掌握正确测量材料精确声速值的方法。

①按  键进入菜单

②按  键， 键选定“声速设置”项目

③按  键进入该项目

1. 测量
2. 声速设置
3. 精度和制式
4. 探头校准

### 《6.4.2.1》材料选择

在此选项中，仪器预置了 9 种较为常用的材料声速值，可依实际的材料直接选用。此方法简单直观，在一般测量环境中可以使用。

①按  键， 键选定所需材料。

②按  键确认。

1. 材料选择
2. 声速输入
3. 声速测量
4. 声速存储

### 《6.4.2.2》声速输入

在“材料选择”用户若想使用本手册附录中提供的其他材料的声速，

就需要利用“声速输入”功能手动输入所选择材料的声速值。仪器同时在“声速存储”里提供了四个存储位置用来存储新的材料声速值，方便检测不同材料时进行声速值的转换。

- ①按  键， 键选定所需要内容，
- ②按  键确认选项。
- ③按  键一次，三角符对应的数据加一；
- ④按  键，移动三角符
- ⑤按  键确认。此时屏幕进入到 **4.声速存储** 界面，有 1、2、3、4

1. 材料选择
2. 声速输入
3. 声速测量
4. 声速存储

个位置可供选择存储这个新的声速值，选择一个想要的位置，按  确认，新的声速值被存储。

### 《6.4.2.3》声速测量

当对测量数据的精度有较高要求、或测量未知声速值的材料时，一定要使用此功能。

从影响仪器测量精度的因素而言，所设定声速值的偏差随测量厚度的增加而加大。所以为保证测量的精度，在测量材料声速值时，要用最接近测量上限厚度的试块。也就是说：如果只是希望得到未知材料声速值，可以不必关注试块的厚度；但如果对测量精度的要求，则尽可能选择较厚的试块。

声速测量的步骤如下：

①取得一块需要确定声速值的材料，尽量保持测量面与底面平行，用其他量具（比如卡尺）测得此试块的厚度；

②仪器进行校准后测量此试块，确保测量的可靠性，得到一厚度值；

③按  键， 键选定 **3.声速测量**，

④按  键确认，

1. 材料选择
2. 声速输入
3. 声速测量
4. 声速存储

⑤按  键一次，三角符对应的声速值加一，

⑥按  键，移动三角符。随声速值的调整，厚度值也随之变化，当厚度值与用其他量具测得的厚度值趋于一致时，此声速值即为此种材料的声速值

⑦按  键确认。此时屏幕进入到 **4.声速存储**界面-有 1、2、3、4

个位置可供选择存储这个新的声速值，选择一个想要的位置，按  确认，新的声速值被存储。

注：在测量材料的声速值时，可以用同材质不同厚度的样块来校对声速值。

#### 《6.4.2.4》声速存储

可以在此功能选项中调用已存储的四组声速值。这四组声速值既可以由声速输入功能项中输入，也可由声速测量功能项中输入。

①按  键，  键选定想要的声速值

②按  键确认。

1. 材料选择
2. 声速输入
3. 声速测量
4. 声速存储

#### 〔6.4.3〕精度和制式

用户可根据实际情况选择所要显示的测量精度与测量制式。在选择高精度时，要求被测工件的表面比较光滑，以便测量时得到精确的数据。

①按  键进入菜单；

②按  键及  键选定“精度和制式”项目；

③按  键进入该项目；

④按  键及  键选定所需要内容；

⑤按  键确认，保存并返回上一层菜单。

1. 测量
2. 声速设置
3. 精度和制式
4. 探头校准

1. 0.1mm
2. 0.01mm
3. 0.01in
4. 0.001in

注：当选用 D5113 或 D2012 探头时，建议使用 0.1mm 或 0.01in。

### 【6.4.4】探头校准

当原探头表面磨损、或更换新探头后，可以用仪器自带的标准块来校准探头，以消除探头可能带来的系统偏差。校准步骤如下：

①将仪器的声速值设定为 5920m/s，使用自动校准后，测量仪器所带的标准试块。此时测量值应为 4.00mm±0.01mm。若测量值无偏差，则探头可以正常使用，若测量值有偏差，则应校准，过程如下。

②按  键进入菜单

③按  键， 键选定“探头校准”

④按  键进入该项目

⑤按  键， 键调整测量值到 4.00MM.

⑥按  键确认。

1. 测量
2. 声速设置
3. 精度和制式
4. 探头校准

### 【6.4.5】存储（不适用 DC2000C）

本机提供数据存储功能。DC2010C 可存储 3000 组，DC2020 可存储 5000 组，DC2030C 可存储 3000 组。每测量一次按  键一次，即存储当前测量值。

①按  键进入菜单

②再按  键选择到“存储”项目，按  键确认，屏幕显示：

- 1、存储设定
- 2、存储全部清零

③按  键进入选定项目。

#### 【6.4.5.1】存储设定（不适用 DC2000C）

本机所提供的存储空间，以英文字母+数字的形式作为文件名。26 个字母表示数据存储位置，用户可随意设置。后面的 4 位数字表示当前存储的物理地址，开始于 0000 结束至 4999，每存一个数据自动累加一，不可修改。

- ①按  键进入菜单；
- ②按  及  键选择文件名 A-Z，已经使用过的字母将不再显示；
- ③按  键确定并返回；

#### 【6.4.5.2】存储读取（不适用于 DC2000C）

在测量界面下，按  键可直接读取用户以前存储的数据。

- ①按  键进入“读取存储”界面，
- ②按  键及  键选择要读取的数据所在的文件名 A-Z，按  键及  键选择存储的物理地址，同时显示当前地址的存储值；
- ③按  键退出

#### 【6.4.5.3】存储全部清零

使用此功能将对存储器进行清零，全部存储数据将被删除。

- ①按  键进入菜单；按  选择“存储全部清零”，
- ②按  键确认，按  键及  键选择“是”或“否”；
- ③按  键确认：确认“是”，开始清零，需要 3-5 分钟等待进程结束，有提示音后返回。确认“否”，直接返回，不执行清零；

#### 【6.5】数据输出（不适用 DC2000C）

使用此功能，可以通过随机软件导出测量数据至电脑，并保存

成.txt、.doc 格式或者.xls 格式。

①按  键进入菜单，选择“数据输出”项；

②使用 USB 线连接机器与电脑，按照提示进行软件安装等操作；软件安装方法详见随机 CD 盘中的“安装说明

③按  键或按  键确认结束传输并直接返回；

注：在进行数据传输界面时，按  键无操作。

### 【6.6】功能

按  键进入菜单，在按  键及  键选择到“功能”项目，按  键进入显示：

- 1. 关机时间设定
- 2. 增益设定
- 3. 对比度设定
- 4. 恢复原厂设定
- 5. 厂商信息

按  键及  键进行选择，按  键进入选定项目。

#### 《6.6.1》关机时间设定

当仪器处于开机状态时，为节省功耗，在无操作时提供三种自动关机时间选择。若在设定的时间内有操作发生，就不会进入自动关机。

①按  键，  键选定

②按  键确认该项目

- 1. 1分钟
- 2. 3分钟
- 3. 5分钟

#### 《6.6.2》增益设定

在用户的测量环境中，不同的材料、同种材料不同的状态，均会对准确、稳定的测量带来影响，为此就必须针对不同的检测对象、不同的检测

环境调整仪器的增益，以满足更多的测量。为此仪器提供四种不同的增益工作方式：自动、低、中、高。对于大多数材料及测量条件，仪器可以使用自动增益。

自动方式：匹配不同的探头可以满足绝大部分的测量需求；

增益低：针对高散射、小衰减的材料，可以使用此方式；

增益中：可以针对多种测量使用；

增益高：针对高衰减的材料使用。

①按  键， 键选定

1. 高
2. 中
3. 低
4. 自动

②按  键确认该项目

### 《6.6.3》对比度设定

通过调整屏幕的对比度，以保证在使用时显示的阅读的可靠性。

①按  键， 键选定

对比度设定

②按  键确认该项目



### 《6.6.4》恢复原厂设定

当仪器出现不能正常设定的问题时，可以使用该项功能，使仪器自动恢复到厂家的出厂设定。

①按  键， 键选定

是否执行操作

②按  键确认该项目

确认

取消

### 《6.6.5》厂商信息

进入该项目用户可以查看到此机器的详细信息。

显示公司网站、电话号码、机器软件版本号，探头出厂编号。

## 七、测量应用技术

### 【7.1】测量方法

提供多种参考测量方法如下：

1、**单点测量法**，在被测体上任一点，利用探头测量，显示值即为厚度值。

2、**两点测量法**，在被测体的同一点用探头进行二次测量，在二次测量中，探头的分割面成 90 度，较小值为厚度值。

3、**多点测量法**，在直径约为 30 mm 的圆内进行多次测量，取其最小值为厚度值。

4、**连续测量法**，用单点测量法，沿指定线路连续测量，其间隔不小于 5 mm，取其中最小值为被测体厚度值。

### 【7.2】管壁测量法

测量时，探头分割面可分别沿管材的轴线或垂直管材的轴线测量。若管径大时，测量应在垂直轴线的方向测量；管径小时，应在二方向测量，取其中最小值为厚度值。

## 八、维护及注意事项

### 【8.1】电源检查

电源电压低时，仪器显示低电压符号，此时应及时按要求更换电池，以免影响测量精度。背光不能长时间打开，以免过快消耗电池电量。

### 【8.2】注意事项

#### 1、一般注意事项

避免仪器及探头受到强烈震动；避免将仪器置于过于潮湿的环境中；插拔探头时，应捏住活动外套沿轴线用力，不可旋转探头，以免损坏探头电缆芯线。

## 2、测量中应注意事项

- ①测量时，只有测量显示符出现并稳定时，才是良好测量。
- ②若被测体表面存有大量耦合剂时，当探头离开被测体表面时，耦合剂会产生误测，因此测量结束时，应迅速将探头移开被测体表面。
- ③若探头磨损，测量会出现示值不稳，应更换探头。

## 九、保修

我公司生产的超声波测厚仪经过严格的检测，符合国家标准及我公司的企业标准。用户购机后，我公司提供以下的售后服务：

用户购机后三个月内实行保修、保换。

本公司对仪器提供二十四个月的保用期（传感器、机壳、液晶屏不在保修范围内），并负责仪器的终身维修。

保用期内，如发生属仪器自身质量所引起的故障，本公司免费维修。保用期外本公司提供维修，并酌情收取维修费用。

4、请毋自行拆卸机壳和机芯。因此导致的仪器问题，本公司不负责保修

## 附件：常用材料声速表

材料	m/s	in/us
铝	6305	0.250
铋	2184	0.086
黄铜	4394	0.173
钙	2769	0.109
铸铁	4572	0.18(apprx)
康铜	5232	0.206
紫铜	4674	0.184
环氧树脂	2540	0.100 (apprx)
白铜	4750	0.187
玻璃	5664	0.223
火石玻璃	4267	0.168
金	3251	0.128
冰	3988	0.157
铁	5893	0.232
铅	2159	0.085
镁	5791	0.228
汞	1448	0.057
镍	5639	0.222
尼龙	2591	0.102(apprx)
石蜡	2210	0.087
铂	3962	0.156
有机玻璃	2692	0.106
聚苯乙烯	2337	0.092
陶瓷	5842	0.230(apprx)

PVC	2388	0.094
材料	m/s	in/us
石英玻璃	5639	0.222
硫化橡胶	2311	0.091
银	3607	0.142
普通钢	5918	0.233
不锈钢	5664	0.223
斯太立硬质合金	6985	0.275(apprx)
聚四氟乙烯	1422	0.065
锡	3327	0.131
钛	6096	0.24
钨	5334	0.210
锌	4216	0.166
水	1473	0.158

注：所列的声速均为近似值，仅供参考。

用户手册如有改动，恕不另行通知。

若您在使用中出现问题，请速与本公司或当地代理商联系。

本仪器的所有售后服务由制造厂商负责，请您填好保修单后寄本公司，地址如下：

北京市德光电子公司

北京市海淀区西北旺百旺茉莉园 38 号楼 108

邮编：100094

电话：010—51659992

电邮：Instrument@dgc-ndt.com.cn

网址：www.dgc-ndt.com.cn